

Release Notes DE RTW TouchMonitor Firmware 8-05

Software-Version: rtw-tm-fw-8-05.bin

Datum der Erstellung: 26. August 2021



ACHTUNG! – Überprüfen Sie die Firmware-Version Ihres Gerätes!
Je nach Version sind Zwischenupdates unbedingt erforderlich!
Update-Hierarchie: 1-0 --> 1-15 --> 2-17 --> 2-30 --> 2-38 --> 5-11 --> dann höhere Versionen. Kontaktieren Sie uns: support@rtw.com



HINWEIS – Kopieren Sie die Datei auf einen USB-Stick. Melden Sie den USB-Stick immer ordnungsgemäß vom Computer-System ab, bevor Sie den USB-Stick vom Computer abziehen und auf den TouchMonitor stecken.



ACHTUNG! – Das Abziehen des Sticks OHNE ordnungsgemäße System-Abmeldung kann die Update-Dateien beschädigen und zu Funktionsstörungen nach dem Update führen!

Release Notes Firmware 8-05

Verbesserungen

General

- Eine Sicherheitslücke auf der Netzwerk-Schnittstelle wurde geschlossen.
- Eine Lizenz-Datei (LF) zur Aktivierung erworbener Lizenzen kann jetzt neben dem Ordner "/rtw/licence" auch aus dem Hauptverzeichnis des USB-Speichermediums in den TouchMonitor geladen werden.

SW20004

- Laufen die Geräte mit Firmware 8-05 und wird erst dann eine Surround-Sound-Analyzer-Lizenz erworben, ist zusätzlich die Aktivierung der Mehrkanal-Lizenz "SW20001: Multichannel Mode" erforderlich.

Anmerkungen

Lizenz-Problem mit SW20014 ab Firmware 6-20 behoben

Problem

In vorherigen Versionen konnte das in der Lizenz **SW20014: Logging Data Server** enthaltene Chart-Instrument ohne diese Lizenz verwendet werden.

Presets, die das Chart-Instrument ohne aktivierte Lizenz enthalten, können ab Firmware 6-20 nicht mehr aufgerufen und gestartet werden. Dabei ist es unerheblich, ob das Chart-Instrument auf dem Bildschirm sichtbar ist oder nicht. Es reicht aus, dass das Instrument einer der Audio-Gruppen des Presets hinzugefügt wurde.

Abhilfe

1 | Wenn Sie das Chart-Instrument weiterhin verwenden möchten, ist die Bestellung und Aktivierung der Lizenz SW20014 erforderlich.

2 | Wenn Sie versehentlich das Chart-Instrument hinzugefügt haben und es nicht verwenden, ist es erforderlich, die Zuordnung im Preset zu entfernen, um das Preset weiterhin aufrufen zu können.

Zur Entfernung des Chart-Instruments aus einem Preset gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie **Menü** in der Steuerleiste
- Berühren Sie **System** im Hauptmenü
- Berühren Sie **Spezial** in der Steuerleiste
- Berühren Sie **Demo** und wählen Sie **ein**
- Berühren Sie **Speichern** zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs

Nun können Sie alle Presets laden, die zuvor nicht geladen werden konnten und ein oder mehrere Chart-Instrumente enthalten.

- Berühren Sie **Menü**, dann **Presets verwalten**
- Wählen Sie ein Preset, das ein Chart-Instrument enthält
- Wählen Sie eine Audio-Gruppe, aus der das Chart-Instrument entfernt werden soll (falls Sie sich nicht sicher sind, in welchen Audio-Gruppen ein Chart-Instrument enthalten ist, berühren Sie **View**)
- Berühren Sie **Instrument löschen** im linken Teil der Steuerleiste
- Berühren Sie **Loudness Chart** im rechten Menü-Bereich
- Berühren Sie **fertig**, um in die vorige Ebene zurückzugelangen und wählen Sie eine weitere Audio-Gruppe (falls vorhanden und erforderlich)
- Wenn aus allen Audio-Gruppen das Chart-Instrument entfernt ist, berühren Sie **Speichern** zur Sicherung des modifizierten Presets.
- Wiederholen Sie die Prozedur mit allen Presets, die wegen des Fehlens der Lizenz SW20014: Logging Data Server nicht gestartet werden konnten
- Wenn das Chart-Instrument aus allen Presets entfernt wurde,

- berühren Sie wieder **Menü**, dann **System** und **Spezial**
- Berühren Sie **Demo** und wählen Sie **aus**
 - Berühren Sie **Speichern** zum Speichern der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs
- Jetzt sollten alle Presets wieder wie erwartet arbeiten.

Release Notes Firmware 8-04

Verbesserungen

Ravenna/AES67-Geräte

- In der Merging-ZMAN-Software wurden Anpassungen vorgenommen. Führen Sie zusätzlich ein Update der eingebauten Ravenna-Netzwerk-Karte durch (Interface Firmware).

Bitte installieren Sie die RTW ZMAN Firmware 1.0.11. Diese Firmware beinhaltet die Merging Version 1.1.5 und spezielle Anpassungen durch RTW. Diese spezielle Version darf nur auf RTW Geräten eingesetzt werden.

Die Interface-Firmware erhalten Sie auf <https://www.rtw.com/de/support/manuals-software/downloads/audio-monitore/touchmonitor-tm9.html> oder <https://www.rtw.com/de/support/manuals-software/downloads/audio-monitore/touchmonitor-tm7.html>

SW20002

- In Audio-Gruppen mit SPL als Loudness-Standard wurde der SSA und das Ergebnis der SPL-Summenbildung nicht dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.

SW20014

- Fehler im LQL-Betrieb wurden behoben und die Funktionalität erweitert.

Wichtige Information

Warenzeichen	Alle aufgeführten Produkte und Firmennamen sind Warenzeichen (TM) oder eingetragene Warenzeichen (®) der jeweiligen Eigentümer.
Copyright	RTW GmbH & Co.KG Am Wassermann 25 50829 Köln Germany
Support	Informationen erhalten Sie auf www.rtw.com .